


Manual

# Mini Inverter Welder

60%  
Work Cycle

Applies for:

Code	Model
100900	SOIN-101M

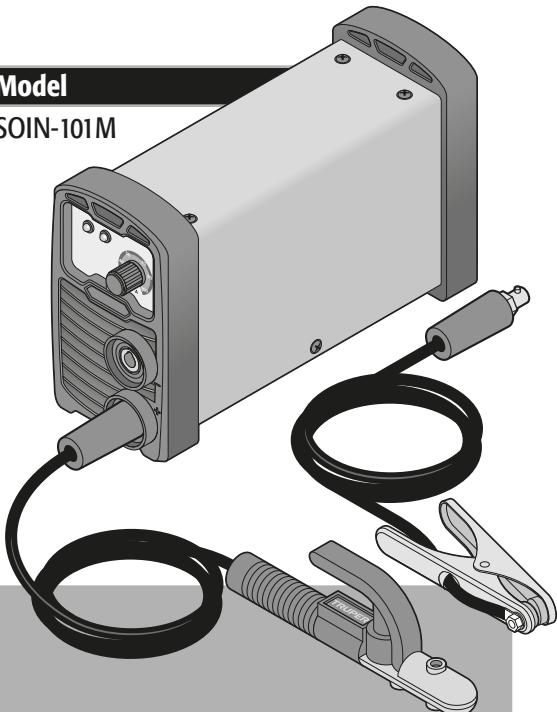

## SOIN-101M

**CAUTION**



Read the user's manual thoroughly before operating this tool.




Technical specifications .....	3
Power Requirements .....	3
 General Power Tools Safety Warnings .....	4
 Safety Warnings for Inverter Welders .....	5
Parts .....	6
Installation .....	7
Start Up .....	8
Maintenance .....	10
Symbology .....	10
Troubleshooting .....	11
Notes .....	12
Authorized Service Centers .....	13
Warranty Policy .....	14

## CAUTION

To gain the best performance of the tool, prolong the duty life, make the Warranty valid if necessary, and to avoid hazards of fatal injuries please read and understand this Manual before using the tool.

Keep this manual for future references.

The illustrations in this manual are for reference only. They might be different from the real tool.

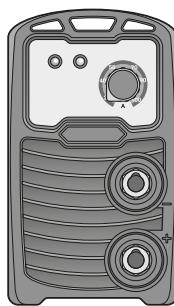

**SOIN-101M**

# Technical specifications

 TRUPER®

SOIN-101M

Code •	100900
Description •	Inverter Welder
<b>Input</b>	
Power •	127 V ~
Frequency •	50 Hz / 60 Hz
Current •	30 A
No. of Phases •	1 phase
<b>Output</b>	
Input Rated Capacity •	3.8 kVA
Open Circuit Voltage •	69 V c.c.
Current Range •	20 A - 100 A
Work Cycle •	60% 6 minutes' work per 4 minutes' rest.
Output values specified are with a 68 °F Temperatures higher than the work cycle may be reduced.	
Cooling Type •	Fan Forced
Weight •	6.1 lb
Output terminals •	3/8" quick connector
Insulation •	Class I
Conductors •	IP Grade • IP21S 12 AWG x 2C with 221 °F insulation temperature
Power cord grips: Type "Y". Build quality: Basic insulation. Thermal insulation winding: Class F	

**WARNING** Avoid the risk of electric shock or severe injury. When the power cable gets damaged it should only be replaced by the manufacturer or at a  TRUPER® Authorized Service Center. The build quality of the electric insulation is altered if spills or liquid gets into the tool while in use. Do not expose to rain, liquids and/or dampness.


**WARNING** Before gaining access to the terminals all power sources should be disconnected.



## Power Requirements

**WARNING** If faults or breakdowns happen. Ground connection offers a trajectory with minimum resistance for electric power. It reduces the risk of electric shock. This tool is built with a power cable with an earth conductor and a plug with ground connection. The plug shall be connected into a power outlet installed and grounded according to all local codes.

**WARNING** Do not modify the plug supplied. If the plug cannot be fitted to the socket, have a qualified electrician to install the suitable socket.

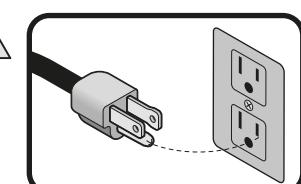

• When using the welder together with more tools using the same ground connect those in parallel, never connect a series.

**CAUTION** • The gauge of the ground conductor cable shall not be of a smaller gauge than the power supply cable.

**CAUTION** • Connection to the power supply shall only be carried out by a professional electrician.

**CAUTION** • Double check the input connection voltage stipulated in the welder nameplate matches the power supply voltage.

**CAUTION** • The power supply cord shall meet the following requisites:



Switch	≥30 A
Fuse (Work Rated Current)	30 A (*)
Electric Wire	≥2.5 mm <sup>2</sup>

\* The current for fuse fusion is double of its rated current.

• If extensions between the welder and the work piece are needed, the soldering cable gauge shall be increased to keep the welder energy output with a potential drop not higher than 4 V

ENGLISH

**⚠️ WARNING!** Read carefully all safety warnings and instructions listed below. Failure to comply with any of these warnings may result in electric shock, fire and / or severe damage. Save all warnings and instructions for future references.

**Work area****Keep your work area clean, and well lit.**

Cluttered and dark areas may cause accidents.

**Never use the tool in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.**

Sparks generated by power tools may ignite the flammable material.

**Keep children and bystanders at a safe distance while operating the tool.**

Distractions may cause loss of control.

**Electrical Safety****The tool plug must match the power outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with grounded power tools.**

Modified plugs and different power outlets increase the risk of electric shock.

**Avoid body contact with grounded surfaces, such as pipes, radiators, electric ranges and refrigerators.**

The risk of electric shock increases if your body is grounded.

**Do not expose the tool to rain or wet conditions.**

Water entering into the tool increases the risk of electric shock.

**Do not force the cord. Never use the cord to carry, lift or unplug the tool. Keep the cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts.**

Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.

**When operating a tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use.**

Using an adequate outdoor extension cord reduces the risk of electric shock.

**If operating the tool in a damp location cannot be avoided, use a ground fault circuit interrupter (GFCI) protected supply.**

Using a GFCI reduces the risk of electric shock.

**Personal safety****Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication.**

A moment of distraction while operating the tool may result in personal injury.

**Use personal protective equipment. Always wear eye protection.**

Protective equipment such as safety glasses, anti-dust mask, non-skid shoes, hard hats and hearing protection used in the right conditions significantly reduce personal injury.

**Prevent unintentional starting up. Ensure the switch is in the "OFF" position before connecting into the power source and / or battery as well as when carrying the tool.**

Transporting power tools with the finger on the switch or connecting power tools with the switch in the "ON" position may cause accidents.

**Remove any wrench or vice before turning the power tool on.**

Wrenches or vices left attached to rotating parts of the tool may result in personal injury.

**Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times.**

This enables a better control on the tool during unexpected situations.

**Dress properly. Do not wear loose clothing or jewelry. Keep hair, clothes and gloves away from the moving parts.**

Loose clothes or long hair may get caught in moving parts.

**If you have dust extraction and recollection devices connected onto the tool, inspect their connections and use them correctly.**

Using these devices reduce dust-related risks.

**Power Tools Use and Care****Do not force the tool. Use the adequate tool for your application.**

The correct tool delivers a better and safer job at the rate for which it was designed.

**Do not use the tool if the switch is not working properly.**

Any power tool that cannot be turned ON or OFF is dangerous and should be repaired before operating.

**Disconnect the tool from the power source and / or battery before making any adjustments, changing accessories or storing.**

These measures reduce the risk of accidentally starting the tool.

**Store tools out of the reach of children. Do not allow persons that are not familiar with the tool or its instructions to operate the tool.**

Power tools are dangerous in the hands of untrained users.

**Service the tool. Check the mobile parts are not misaligned or stuck. There should not be broken parts or other conditions that may affect its operation. Repair any damage before using the tool.**

Most accidents are caused due to poor maintenance to the tools.

**Keep the cutting accessories sharp and clean.**

Cutting accessories in good working conditions are less likely to bind and are easier to control.

**Use the tool, components and accessories in accordance with these instructions and the projected way to use it for the type of tool when in adequate working conditions.**

Using the tool for applications different from those it was designed for, could result in a hazardous situation.

**Service****Repair the tool in a TRUPER® Authorized Service Center using only identical spare parts.**

This will ensure that the safety of the power tool is maintained.

**Children or people with reduced physical, sensory or mental capabilities shall not operate the tool, neither inexperienced people or without knowledge in the use of the tool, unless supervised by a person responsible of their safety or if receiving previous instructions about the tool operation.**

Children shall be kept under supervision to double-check they will not play with the tool. Tight supervision shall be used with children or disabled persons to prevent from using or being close to any household tool.



This tool is in compliance with the Official Mexican Standard (NOM - Norma Oficial Mexicana).



# Safety Warnings for Inverter Welders

 **TRUPER®**

## Protection Equipment for Welding

- ⚠ WARNING** • Wear a welding mask to protect eyes and face when soldering. Assure the mask protective glass shade is adequate for the soldering process to carry out.
- ⚠ CAUTION** • Wear leather gloves specially made for welding as well as leather dungarees and gaiter.
- Wear robust clothing and long sleeves made of fire-resistant materials such as wool or leather.
  - Use special screens or curtains to insulate the work place from passersby, to protect them from sparks, flares and slag originated by the soldering process.
  - Benches and work tables where work pieces shall rest, must have orifices or slots that can easily let through residues originated by the soldering process.



## Prevent Electric Shock

- ⚠ CAUTION** • Verify there is a safe connection for the input and output cables. They shall be correctly insulated and the connections in good repair (check and eliminate any possibility of electric shock).
- ⚠ CAUTION** • Double check the welder is plugged to a reliable ground connection.
- ⚠ CAUTION** • Do not expose the welder to rain or humidity.
- ⚠ CAUTION** • The user shall be insulated from the work piece and ground connection stepping onto insulating and dry mats.
- ⚠ DANGER** • For any reason touch the two poles in the welder circuit (welding stick and work piece).
- ⚠ WARNING** • Do not try to adjust the welder current when carrying out a soldering job.
- ⚠ CAUTION** • Connect the ground clamp to the work piece as close as possible to the welding zone. This prevents the current to flow long distances and eliminate the possibility of short circuit.
- ⚠ WARNING** • The work piece shall make contact with the ground connection clamp before operating the welder. Do not disconnect until finishing welding because it can lead to an electric discharge and severe injury.
- ⚠ WARNING** • Disconnect the welder from the power supply before carrying any maintenance jobs.



## Fire Prevention

- ⚠ CAUTION** • Have always handy a fire extinguisher in good conditions.
- ⚠ WARNING** • There shall not be flammable or explosive materials in the work area (no less than 36'). Do not carry out soldering jobs where the sparks can reach or fall onto flammable or explosive materials.



## Prevent Health Risks


- ⚠ WARNING** • Vapor and gases produced while soldering is dangerous to your health. Work in well ventilated areas or with adequate ventilation systems.
- ⚠ WARNING** • Do not breath in smokes and gasses emanated from the soldering process. Keep your head away from vapors.
- ⚠ DANGER** • If ventilation is poor use an adequate autonomous breathing device because the gases generated when soldering may displace air and cause a fatal accident.
- ⚠ CAUTION** • Do not operate the welder near de-greasing agents, cleaning products or aerosol containers. Heat and radiation from the welding process may react to those vapors forming toxic gases.
- ⚠ CAUTION** • Avoid soldering metals covered in lead, zinc or cadmium. Those materials generate toxic gases. Otherwise, remove the covering from the welding area. Make sure the work area is well ventilated or wear an adequate autonomous breathing device.



## Prevent Injuries and Accidents

- ⚠ WARNING** • Risks of electric shock:  
An electric shock coming from the soldering electrode may cause death. Do not weld under rain or snow. Do not touch the electrode with your bare hands. Do not wear damp or damaged gloves. Personal protection against electric shock: insulation from the work piece. Do not open the equipment enclosure. Do not weld on top of drums or any closed container.
- ⚠ WARNING** • Soldering sparks may cause explosion or fire.
- ⚠ WARNING** • Risks generated by the welding arc:  
Radiation coming out from the arc may burn eyes and damage skin. Wear face mask and protection glasses. Wear hearing protection and protective clothes that protect skin up to the neck. Wear full-body protective clothes.
- ⚠ WARNING** • Risk induced by electro-magnetic fields:  
Welding current produces electro-magnetic fields. Do not use this power source if having a medical implant. Never roll up the welding cable around your body. Set together and parallel both welding cables so the fields of each cable counteract.
- ⚠ WARNING** • Do not use the welder power source to de-ice pipes.
- ⚠ CAUTION** • Never allow unexperienced people to dismantle or regulate the welder.
- ⚠ WARNING** • Double check that the operator and the welder are away from the sparks and residues trajectory originated by the soldering process.
- The welder shall be operated in a place protected from sun and rain. Away from places where violent vibrations are present.
  - Store the welder in a place free of humidity with a range of temperature from -13 °F to 131 °F
  - There shall be a 11.8" space around the welding machine to allow good ventilation.
- ⚠ CAUTION** • Double check no foreign metal piece is inside the welder.
- ⚠ WARNING** • Any problem with the welder that cannot be fixed by the operator making the adjustments needed for a good welding job shall be carry out in a  **TRUPER®** Authorized Service Center. For any reason try to open the welder housing to carry out any type of maintenance.



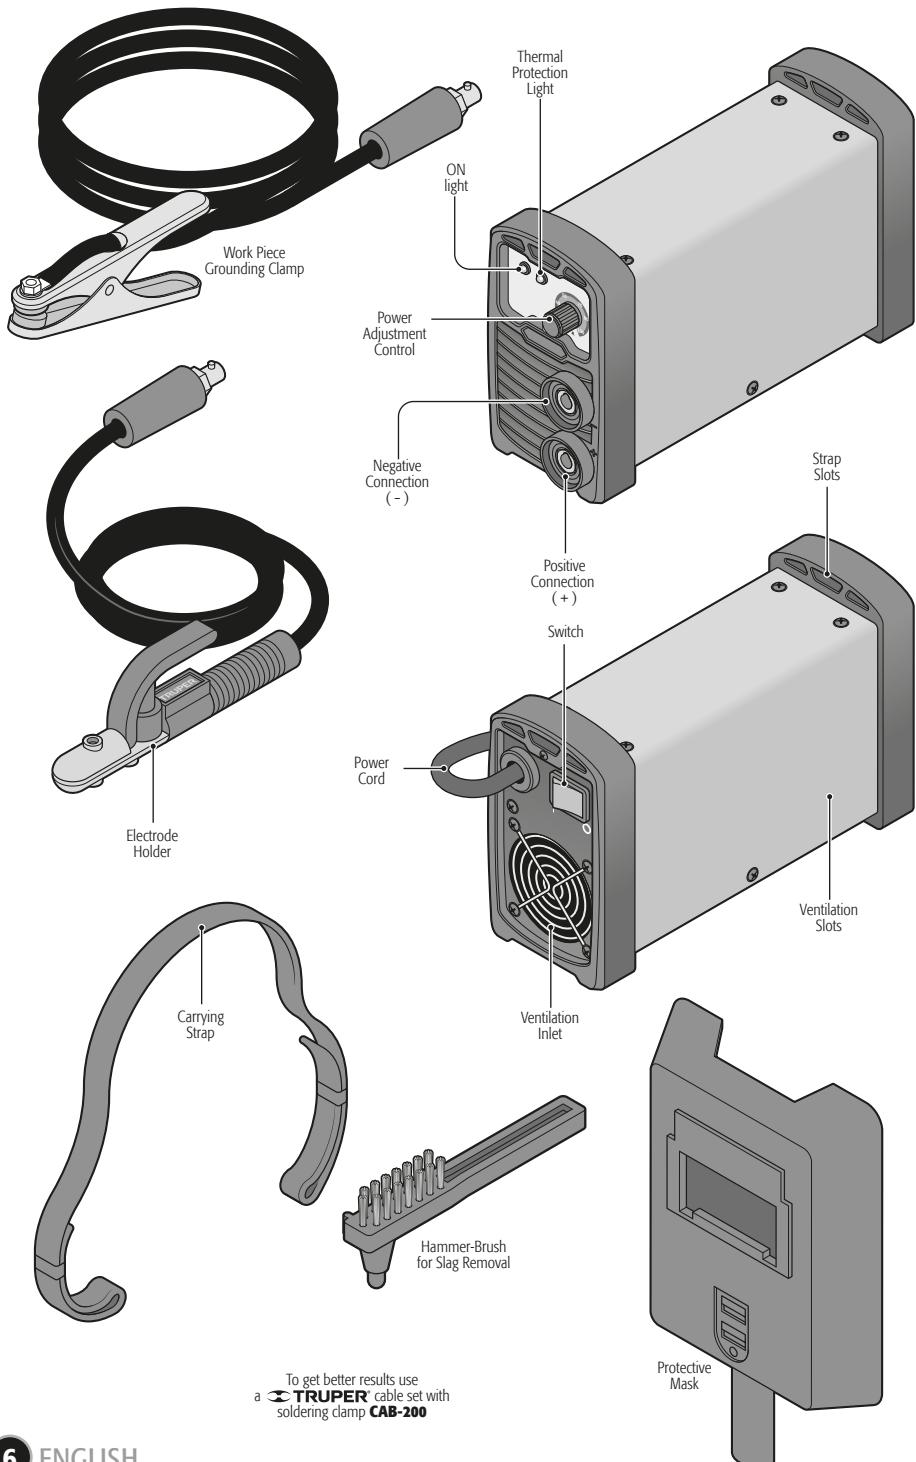

## Connections

**CAUTION** To prevent electric shock please consult information in the "Electrical Requirements" section in pages 3 and 5.

- The fast connections in the electrode holder and the grounding clamp are inserted and turned one quarter of a turn in a clockwise direction in the outlets found in the front panel to be secured.

### Inverse Polarity (A)

- Connect the grounding clamp cable to the negative (-) clamping screw in the welder.
- Connect grounding clamp cable (C) to the work piece.
- Connect the electrode holder cable to the positive (+) clamping screw in the welder.

This configuration generates more heat in the electrode, thus producing more penetration with basic electrodes making it ideal to weld thick pieces.



### Direct Polarity (B)

- Connect the grounding clamp cable to the outlet (+).
- Connect the grounding clamp (C) to the work piece.
- Connect the electrode holder to the outlet (-).

This configuration generates more heat in the work piece producing less warping of the piece and narrower cords making it ideal to solder thin pieces.


- Connect the feeding cable (D) to the network into the corresponding voltage.

**WARNING** Before using the welder, it shall be correctly grounded. Failure to comply with this warning propitiates severe personal injuries.

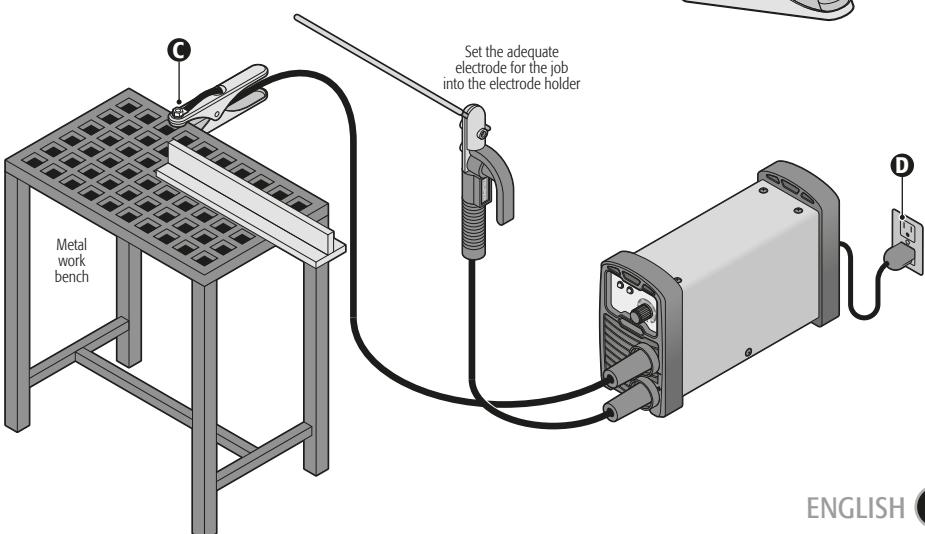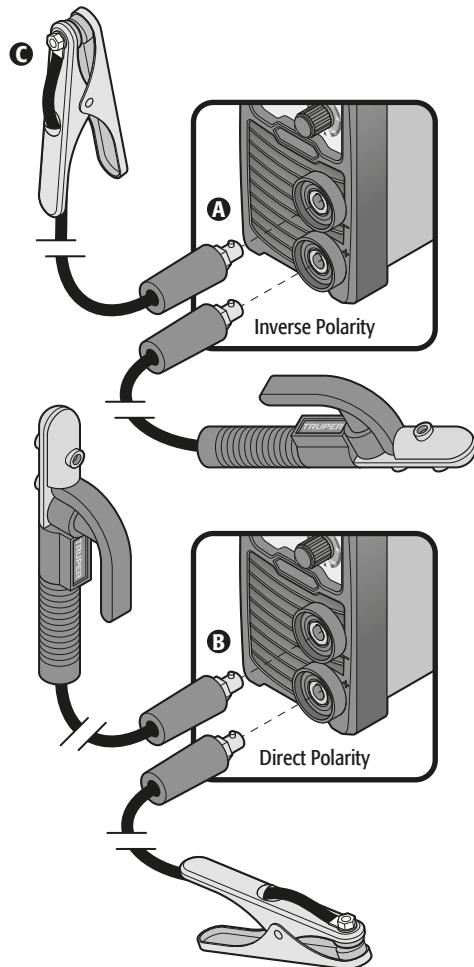


## Preparation

- Only experience, practice and care can guarantee a good welding job.
- The factors intervening in the welding process are many: required current, distance between the electrode and the work piece, soldering speed and direction, thickness and type of the material, the work piece position, electrode angle and also gauge, type of material and electrode covering. Therefore, it is advisable that before welding to carry out practice some in scrap material to determine which are the specific requirements needed for the job to perform.
- The area on the work piece where the soldering will be applied shall be clean, free of rust and paint.
- Joints between sheets with gauges higher than 1/8" shall be beveled to have an adequate weld (**A**).

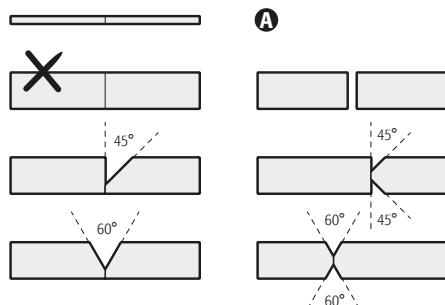

## Welding

- Set the switch (**B**) into the ON (**I**) position. The indicating light (**E**) will be illuminated.
- Turn the current adjusting control (**C**) until reaching the amperes needed for the job.
- Hold the electrode holder or torch as comfortable as possible. Bear in mind that during the welding process, the angle, movement and distance regarding the work piece shall be constant and uniform.
- Aim the electrode tip to the joint to be worked with to generate the arc and start welding.
- Once the arc is lit start soldering keeping always the electrode tip 0,08" away from the work piece. If you make the weld having the electrode supported on the work piece, it could adhere and the weld would have a low quality.
- In case of overheating, the welder will stop functioning and the thermal protection indicator light (**D**) will be lit. Do not turn off the welder and wait until the indicator light is off to use it again.

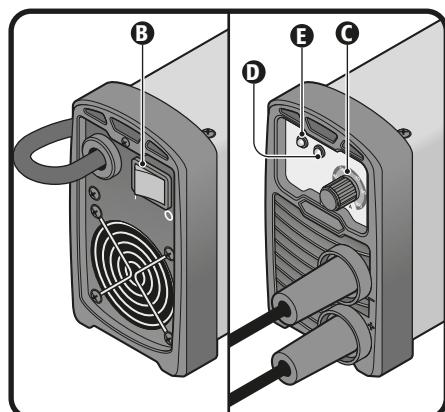

## Supplies

For coated electrode processes (SMAW)

Type: 6013  
Diameter: 3/32", 1/8"

Type: 7018  
Diameter: 3/32"

## Slag Removal


- Upon finishing welding, use the wire brush included to remove the slag from the weld bead surface.
- CAUTION** • Wait until the slag has cooled down and hardened to remove it.
- When hitting or brushing slag to remove it there can be particles flying out. Wear eye protection and keep bystanders away.



## Electrode Replacement

- When the electrode has been consumed 0.4" to 0.8" away from the electrode holder, it is necessary to replace it with a new one to keep on welding.
- CAUTION** • Electrodes are burned in high temperature. Do not try to manipulate the remains of the electrode with your hand. Set the remains in a metal container.
- Open the electrode holder nipper to hold the new electrode by the end that is not covered. Do not hold the electrode by the covered part.

## Examples of welding

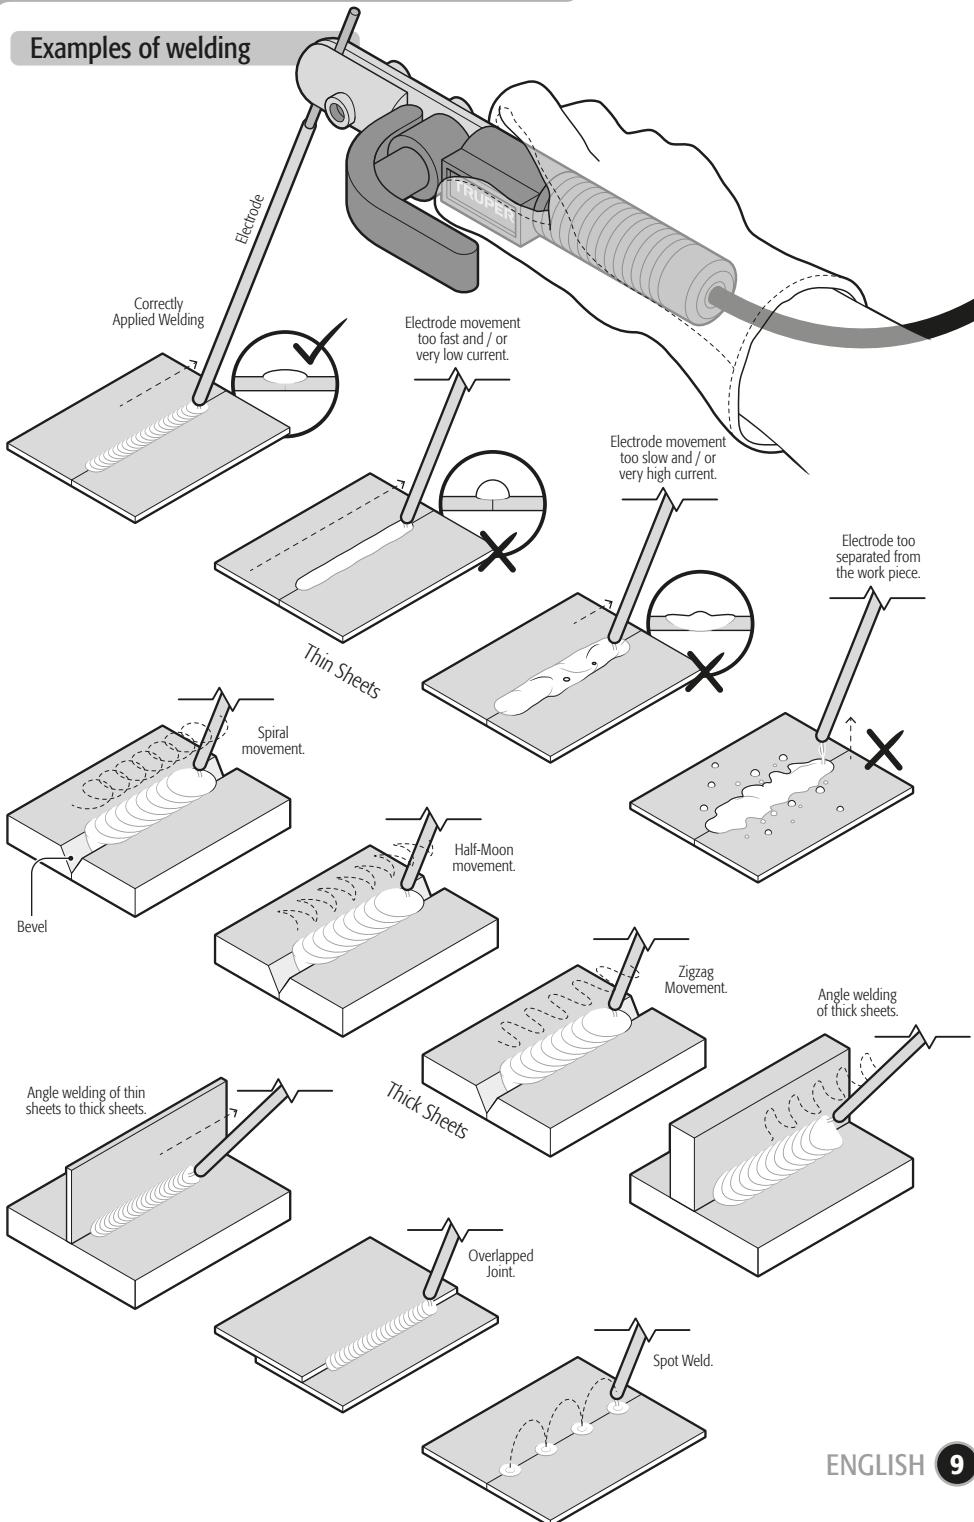

- The correct use and regular cleansing extend the useful life of the welder.

**CAUTION** • Only qualified personnel shall carry out repairs. We recommend visiting a **C TRUPER®** Authorized Service Center to repair your welder, get supplies or accessories.

## Regular Maintenance

- Clean dust from the welder with compressed air. If there is too much dust present, clean immediately. Under normal conditions clean once a year. If the welder is exposed to a lot of dust, cleaning should be carried out every three months.
- Altogether with cleaning make a checkup to assure there are no loose parts or components in the welder.
- Keep the welder plug in good repair.
- The plug shall be checked before each use.

## Storage

- In the event the welder will be stored a long period of time, keep it in a dry, well ventilated place to prevent humidity getting inside, or to generate rust or toxic gas. Storage temperature vary between -13 °F to 131 °F and relative humidity shall not be over 90%.

## Symbology

---	DC symbol
	Electric arc manual welding with coated electrode
	Inert metal – active gas welding, including the use of flux core
	Input circuit, single-phase alternating current and rated frequency symbol
x	Work cycle symbol (service factor)
I <sub>2</sub>	Nominal welding current symbol
U <sub>2</sub>	Conventional load voltage symbol
U <sub>0...V</sub>	Rated open circuit voltage
U <sub>1...V</sub>	Rated power voltage
I <sub>1 max...A</sub>	Maximum rated power
I <sub>1 eff...A</sub>	Maximum effective power
IP	Protection degree (solid objects and water submersion)
	Converter - transformer - single-phase static frequency rectifier
~	AC symbol
SMAW	Electric-arc manual welding with coated electrodes
TIG	Gas shielded arc welding system
MIG	Metal inert gas welding
	Tungsten inert gas welding

# Troubleshooting



Problem	Cause	Solution
The thermal protection light is ON.	<ul style="list-style-type: none"><li>The welder has no adequate ventilation.</li><li>Environment temperature is too high.</li><li>The welder has been used longer than the recommended work cycle.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Keep the welder least 11.8" away from any walls at to allow air circulation.</li><li>The welder will recuperate once the temperature gets back to the right range to operate.</li><li>The welder will recuperate once the temperature gets back to the right range to operate.</li></ul>
The current adjusting control is not working.	<ul style="list-style-type: none"><li>The potentiometer is broken.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Go to a <b>TRUPER</b> Authorized Service Center to replace the potentiometer.</li></ul>
The fan is not working or turns very slowly.	<ul style="list-style-type: none"><li>Faulty switch.</li><li>Faulty fan.</li><li>Fault in the connections.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Go to a <b>TRUPER</b> Authorized Service Center to replace the switch.</li><li>Go to a <b>TRUPER</b> Authorized Service Center to repair the fan.</li><li>Check all the connections.</li></ul>
There is no open circuit voltage.	<ul style="list-style-type: none"><li>High Voltage, low voltage or one phase is missing.</li><li>The welder is overheating.</li><li>Faulty switch.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>The welder will recuperate once the temperature is back into the adequate range to operate.</li><li>Go to a <b>TRUPER</b> Authorized Service Center to replace the switch.</li></ul>
The electrode holder is too hot; connections + and - are hot.	<ul style="list-style-type: none"><li>The electrode capacity is too low.</li><li>The cable gauge is too small.</li><li>Loose connections.</li><li>More resistance between the electrode holder and the cable.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Replace the electrode holder with another one with more capacity.</li><li>Replace the cable with another one within the requirements (see page 3).</li><li>Clean the rust accumulation and tighten the connections.</li><li>Clean the rust accumulation and tighten the connections.</li></ul>
Energy source is off.	<ul style="list-style-type: none"><li>The welder is hover-heated.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>There is no fault. It is normal that power supply gets cut when the welder goes above its normal working temperature. Wait until the temperature is back to the adequate working range to turn it on again.</li></ul>

If after all the recommended actions have been carried out the problems persist, contact a **TRUPER** Authorized Service Center.



# Authorized Service Centers



In the event of any problem contacting a **TRUPER®** Authorized Service Center, please see our webpage [www.truper.com](http://www.truper.com) to get an updated list, or call our toll-free numbers **800 690-6990** or **800 0187-8737** to get information about the nearest Service Center.

AGUASCALIENTES	<b>DE TODO PARA LA CONSTRUCCIÓN</b> GRAL. BARRAGÁN #1201, COL. GREMIAL, C.P. 20030, AGUASCALIENTES, AGS. TEL.: 449 994 0557	MORELOS	<b>FIX FERRETERÍAS</b> CAPITAN ANZURES #95, ESQ. JOSÉ PERDIZ, COL. CENTRO, C.P. 62740, CUAUTLA, MOR. TEL.: 735 352 8931
BAJA CALIFORNIA	<b>SUCRAL SJUANA</b> AV. LA ENCANTADA, LOTE #5, PARQUE INDUSTRIAL EL MOLINO II, C.P. 22244, TIJUANA, B.C. TEL.: 664 969 5100	NAYARIT	<b>HERRAMIENTAS DE TEPIC</b> MAZATLÁN #117, COL. CENTRO, C.P. 63000, TEPIC, NAY. TEL.: 311 258 0540
BAJA CALIFORNIA SUR	<b>FIX FERRETERÍAS</b> FELIPE ÁNGELES ESQ. RUIZ CORTÍNEZ S/N, COL. PUEBLO NUEVO, C.P. 23670, CD. CONSTITUCIÓN, B.C.S. TEL.: 613 132 1115	NUEVO LEÓN	<b>SUCRAL MONTERREY</b> CARRETERA LAREDO #300, 1B MONTERREY PARKS, COLONIA PUERTA DE ANÁHUAC, C.P. 66052, ESCOBEDO, NUEVO LEÓN, TEL.: 81 8352 8791 / 81 8352 8790
CAMPECHE	<b>TORNILLERÍA Y FERRETERÍA AAA</b> AV. ALVARO OBREGÓN #200, COL. ESPERANZA C.P. 24080 CAMPECHE, CAMP. TEL.: 981 815 2808	OAXACA	<b>FIX FERRETERÍAS</b> AV. 20 DE NOVIEMBRE #910, COL. CENTRO, C.P. 68300, TUXTEPEC, OAX. TEL.: 287 106 3092
CHIAPAS	<b>FIX FERRETERÍAS</b> AV. CENTRAL SUR #27, COL. CENTRO, C.P. 30700, TAPACHULA, CHIS. TEL.: 962 118 4083	PUEBLA	<b>SUCRAL PUEBLA</b> AV. PERIFÉRICO #2-A, SAN LORENZO ALMECATLA, C.P. 72710, CUATLACINGO, PUE. TEL.: 222 282 8282 / 84 / 85 / 86
CHIHUAHUA	<b>SUCRAL CHIHUAHUA</b> AV. SILVESTRE TERRAZAS #12-111, PARQUE INDUSTRIAL BAFAR, CARRETERA MÉXICO CUAUHTÉMOC, C.P. 31415, CHIHUAHUA, CHIH. TEL. 614 434 0052	QUERÉTARO	<b>ARU HERRAMIENTAS S.A DE C.V.</b> AV. PUERTO DE VERACRUZ #110, COL. RANCHO DE ENMEDIO, C.P. 76842, SAN JUAN DEL RÍO, QRO. TEL.: 427 268 4544
MEXICO CITY	<b>FIX FERRETERÍAS</b> EL MONSTRUO DE CORREDOR, CORREDOR # 22, COL. CENTRO, C.P. 06060, CUAUHTÉMOC, CDMX. TEL: 55 5522 5031 / 5522 4861	QUINTANA ROO	<b>FIX FERRETERÍAS</b> CARRETERA FEDERAL MZ. 46 LT. 3 LOCAL 2, COL EJIDAL, C.P. 77710 PLAYA DEL CARMEN, Q.R. TEL.: 984 267 3140
COAHUILA	<b>SUCRAL TORREÓN</b> CALLE METAL MECÁNICA #280, PARQUE INDUSTRIAL ORIENTE, C.P. 27278, TORREÓN, COAH. TEL: 871 209 6823	SAN LUIS POTOSÍ	<b>FIX FERRETERÍAS</b> AV. UNIVERSIDAD #1850, COL. EL PASEO, C.P. 78320, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. TEL: 444 822 4341
COLIMA	<b>BOMBAS Y MOTORES BYMTESA DE MANZANILLO</b> BLVD. MIGUEL DE LA MADRID #190, COL. 16 DE SEPTIEMBRE, C.P. 28239, MANZANILLO, COL. TEL: 314 332 1986 / 332 2013	SINALOA	<b>SUCRAL CULIACÁN</b> AV. JESÚS KUMATE SUR #4301, COL. HACIENDA DE LA MORA, C.P. 80143, CULIACÁN, SIN. TEL.: 667 173 9139 / 173 8400
DURANGO	<b>TORNILLOS ÁGUILA, S.A. DE C.V.</b> MAZURIÓ #200, COL. LUIS ECHEVERRÍA, DURANGO, DGO.TEL.: 618 817 1946 / 618 818 2844	SONORA	<b>FIX FERRETERÍAS</b> CALLE 5 DE FEBRERO #517, SUR LT. 25 MZ. 10, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON. TEL.: 644 413 2392
ESTADO DE MÉXICO	<b>SUCRAL CENTRO JILOTEPEC</b> AV. PARQUE INDUSTRIAL #1-A, C.P. 54240, JILOTEPEC, EDO. DE MÉX. TEL: 761 782 9101 EXT. 5728 Y 5102	TABASCO	<b>SUCRAL VILLAHERMOSA</b> CALLE HELIO LOTES 1, 2 Y 3 MZ. #1, COL. INDUSTRIAL, 2A ETAPA, C.P. 86010, VILLAHERMOSA, TAB. TEL.: 993 353 7244
GUANAJUATO	<b>CÍA. FERRETERA NUEVO MUNDO S.A. DE C.V.</b> AV. MÉXICO - JAPÓN #225, CD. INDUSTRIAL, C.P. 38010, CELAYA, GTO. TEL.: 461 617 7578 / 79 / 80 / 88	TAMAULIPAS	<b>VM ORINGS Y REFACCIONES</b> CALLE ROSITA #527 ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y GRAL. RODRÍGUEZ, FRACC. REYNOSA, C.P. 88780, REYNOSA, TAMS. TEL.: 899 926 7552
GUERRERO	<b>CENTRO DE SERVICIO ECLIPSE</b> CALLE PRINCIPAL MZ.1 LT. 1, COL. SANTA FE, C.P. 39010, CHILPANCINGO, GRO. TEL.: 747 478 5793	TLAXCALA	<b>SERVICIOS Y HERRAMIENTAS INDUSTRIALES</b> PABLO SIDAR #132, COL. BARRIO DE SAN BARTOLOMÉ, C.P. 90970, SAN PABLO DEL MONTE, TLAX. TEL.: 222 271 7502
HIDALGO	<b>FERREPRESOS S.A. DE C.V.</b> LIBERTAD ORIENTE #504 LOCAL 30, INTERIOR DE PASAJE ROBLEDO, COL. CENTRO, C.P. 43600, TULANCINGO, HGO. TEL.: 775 753 6615 / 775 753 6616	VERACRUZ	<b>LA CASA DISTRIBUIDORA TRUPER</b> BLVD. PRIMAVERA ESQ. HORTENSIA S/N, COL. PRIMAVERA C.P. 93308, POZA RICA, VER. TEL.: 782 823 8100 / 826 8484
JALISCO	<b>SUCRAL GUADALAJARA</b> AV. ADOLFO B. HORN # 6800, COL. SANTA CRUZ DEL VALLE, C.P. 45655, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JAL. TEL.: 33 3606 5285 AL 90	YUCATÁN	<b>SUCRAL MÉRIDA</b> CALLE 33 #600 Y 602, LOCALIDAD ITZINCAB Y MULSAY, MPIO. UMÁN, C.P. 97390, MÉRIDA, YUC. TEL.: 999 912 2451
MICHOACÁN	<b>FIX FERRETERÍAS</b> AV. PASEO DE LA REPÚBLICA #3140-A, COL. EX-HACIENDA DE LA HUERTA, C.P. 58050, MORELIA, MICH. TEL.: 443 334 6858		

Code	Model	Brand
100900	SOIN-101M	 <b>TRUPER®</b>

This product is guaranteed for 1 year. To make the warranty valid or purchase parts and components you must present the product in Corregidora 22, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc, CDMX C.P. 06060 or at the establishment where you purchased it, or at any Truper® Service Center listed in the annex to the warranty policy and/or in [www.truper.com](http://www.truper.com). Transportation costs resulting from compliance of this warranty will be covered by .

For questions or comments, call **800-690-6990**. Made in China. Imported by Truper S.A. de C.V. Parque Industrial 1, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54240



**1**  
**YEAR**

Stamp of the business. Delivery date:

**Poliza de  
Garantía**

Código	Modelo	Marca	TRUPER®	S01N-101M	100900
--------	--------	-------	---------	-----------	--------

Este producto es la garantía por 1 año. Para hacer válida la garantía o adquirir piezas y componentes debes presentar el producto en Corregidora 22, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc, CDMX C.P. 06060 o en el establecimiento donde lo compró, o en algún Centro de Servicio Truper® de los establecidos en el anexo de la poliza de garantía y/o en [www.truper.com](http://www.truper.com). Los gastos de transporte que resulten para su cumplimiento serán cubiertos por **TRUPER®**.

Para dudas o comentarios, llame al **800-690-6990**. Hecho en China. Importado por Truper S.A. de C.V. Parque Industrial 1, Jilotepec, Edo. de Mex. C.P. 52240

Sello del establecimiento comercial. Firma de entrega:

**AÑO**



800 690-6990 o 800 0187-8737 donde le informarán cuál es el Centro de Servicio más cercano.  
 En caso de tener algún problema para contactar un Centro de Servicio Autorizado **TRUPER®**,  
 consulte nuestra página [www.truper.com](http://www.truper.com) donde obtendrá un listado actualizado, o llame al:

<b>AGUASCALIENTES</b>	DE TODO PARA LA CONSTRUCCIÓN	GRBAL BARBARITA #1201 COL. GRIMALIA, CP 20030.	AGUASCALIENTES, AGS., TEL.: 44 994 053.
<b>BAJA CALIFORNIA</b>	SUCURSAL Tijuana	FLORIDO II, P. 22244, Tijuana, B.C.	TEL.: 613 122 1115.
<b>BAJA CALIFORNIA SUR</b>	SUCURSAL Los Cabos	PELPE ANGELES S.Q. RUIZ CONTRERAS S/N, COL. PUEBLO UNUEO, CP 23600, B.C.S.	TEL.: 613 122 1115.
<b>CAMPACHE</b>	TORRENTARIO Y FERRERIA ALMA	AV. ALVARO OBREGÓN #254, COL. ESPERANZA C.P. 20080.	AV. SILVESTRE TORRENTE ALMA, TEL.: 918 118 4083.
<b>CHIHUAHUA</b>	SUCURSAL CHIHUAHUA	AV. SILESTE TORRENTE ALMA MEXICO C.P. 31415.	BAJAR CARRETERA MEXICO C.P. 31415, AV. PROBLEMA INDUSTRIAL #128-11, PARRUE INDUSTRIAL
<b>COAHUILA</b>	FIX FERRERIAS	TEL.: 55 5522 5036 / 5522 4861	CHIHUAHUA CHI, TEL.: 614 434 0025
<b>CUACALA</b>	SUCURSAL TORREON	COL. MONTRIO DE LA MADERA, MEXICO C.P. 28200.	BARRA CARRETERA MEXICO C.P. 31415,
<b>DURANGO</b>	TORNITOS AGUILA S.A. DE C.V.	MAZATLAN #200, COL. LUIS ECHEVERRIA DURANGO, C.G.C.TEL.: 618 878 1946 / 18 818 818 244	BLD MADERA MEXICO C.P. 31415, PARRUE INDUSTRIAL
<b>ESTATO DE MEXICO</b>	SUCURSAL CENTRO JILÓTEPEC	EDO. DE MEXICO INDUSTRIAL #1-A, C.P. 42420, JILÓTEPEC, C.G.C.TEL.: 54 322 1986 / 32 013	GUAJAJARA A.M., MEXICO APUN #225, C.P. 31401.
<b>GUAJAJARA</b>	SUCURSAL GUADALAJARA	EDO. DE MEXICO INDUSTRIAL #1-A, C.P. 42420, JILÓTEPEC, C.G.C.TEL.: 54 322 1986 / 32 013	CHIAPAGNOCO, G.R.O., TEL.: 747 478 7593
<b>HIDALGO</b>	FERRERIOS S.A DE C.V.	CEMEX, APUN #225, C.P. 31401.	LIPERDAD OBTENE #504 LOCAL 30, INTERIOR DE PASADELA
<b>JALISCO</b>	SUCURSAL GUADALAJARA	EDO. DE MEXICO INDUSTRIAL #1-A, C.P. 42420, JILÓTEPEC, C.G.C.TEL.: 54 322 1986 / 32 013	PROBLEDO, C.P. 42460, TAPACHULA, JAL.
<b>MICHOACÁN</b>	FIX FERRERIAS	AV. ADOLEFO B. HORN #800, C.P. 58050, MORELIA, MICHI., TEL.: 443 334 6858	EX-HACIENDA LA HUERTA, C.P. 58050, MORELIA.
<b>NAYARIT</b>	SUCURSAL MONTERREY	TEL.: 755 352 9351, COL. MORELIA, NAY.	CONSTITUCIÓN, O. ILMATEO ALMECTALA.
<b>NEW YORK</b>	SUCURSAL NEW YORK	TEL.: 251 258 0540	COLONIA LIMA #101, COL. MONTERREY PARKS.
<b>PUEBLA</b>	SUCURSAL PUEBLA	TEL.: 222 282 8282 / 84 / 85 / 86	COLONIA PUEBLA DE ANAHUAC C.P. 69955, COAH.
<b>QUINTANA ROO</b>	FIX FERRERIAS	TEL.: 949 267 3040	AV. UNIVERSIDAD #180, COL. EL PASO, C.P. 78320.
<b>SINALOA</b>	SUCURSAL CIUDACAN	TEL.: 667 1913 / 19 / 20	AV. 15 DE NOVIEMBRE Y GRAL. HACENDA DELA
<b>SONORA</b>	FIX FERRERIAS	TEL.: 667 1913 / 19 / 20	MOA #8, C.P. 80401, CIUDAD, SON.
<b>TABASCO</b>	SUCURSAL VILLAHERMOSA	TEL.: 993 353 7244	CALE 5 DE FEBRERO #57, SUR 12 MZ 10, COL. INDUSTRIAL.
<b>TAMULIPAS</b>	V.M. DRONES Y SERVICIOS	TEL.: 667 1913 / 19 / 20	R.D.RUGUE, P.RAC. 2010, C.P. 88780, REYNOSA.
<b>TLAXCALA</b>	SERVICIOS Y REPARACIONES	TEL.: 222 271 7520	CALLE 50 DE NOVIEMBRE Y GRAL.
<b>VERACRUZ</b>	LA CASA DISTRIBUIDORA TRUPER	TEL.: 782 823 8100 / 828 844	CP 90901, SAN PEDRO DEL MONTE, TLAX.
<b>YUCATÁN</b>	SUCURSAL MERIDA	TEL.: 999 912 2451	M.P.D. UMA CNM #500, LOCAL 10, C.P. 97390, MERIDA, YUC.



**Solución**

**Problema** Causa Solución

**• La soldadora no funciona.** • El potenciómetro está roto.  
**• TRUPER® para reemplazar el potenciómetro.** • Ajusta a un Centro de Servicio Autorizado del recomendado en su clúo de trabajo.  
**• TRUPER® para reemplazar el interruptor.** • Ajusta a un Centro de Servicio Autorizado regresa al rango adecuado para operar.  
**• Ventrílador descompuuesto.** • Ventrílano o gira muy lentamente.  
**• Ventrílador descompuuesto.** • Falla en las conexiones.  
**• TRUPER® para reparar el ventilador.** • Revise las conexiones.  
**• Ajusta a un Centro de Servicio Autorizado.** • Ajusta a un Centro de Servicio Autorizado regresa al rango adecuado para operar.  
**• La soldadora es recubridora una vez que la temperatura regresa al rango adecuado para operar.** • La soldadora es utilizada por más tiempo regresa al rango adecuado para operar.  
**• La soldadora es recubridora una vez que la temperatura regresa al rango adecuado para operar.** • La soldadora es utilizada para operar.

**• Ventrílador no funciona.** • El control de ajuste de potenciómetro.  
**• TRUPER® para reemplazar el potenciómetro.** • Ajusta a un Centro de Servicio Autorizado del recomendado en su clúo de trabajo.  
**• Ventrílano o gira muy lentamente.** • Falla en las conexiones.  
**• Ventrílador descompuuesto.** • Revise las conexiones.  
**• TRUPER® para reparar el ventilador.** • Falla en las conexiones.  
**• Ajusta a un Centro de Servicio Autorizado.** • Ajusta a un Centro de Servicio Autorizado regresa al rango adecuado para operar.  
**• La soldadora es recubridora una vez que la temperatura regresa al rango adecuado para operar.** • La soldadora es utilizada para operar.

**• No hay tensión de circuito abierto.** • Tensión alta, tensión baja o falta una fase.  
**• La soldadora es recubridora una vez que la temperatura calienta demasiado.** • La capacidad del porta electrodos es muy baja.  
**• La soldadora se ha sobrecalentado.** • La medida del cable es muy pequeña.  
**• Las conexiones están quemadas.** • La medida del cable es muy pequeña.  
**• La soldadora se ha sobrecalentado.** • Mayor resistencia entre el porta electrodos y el cable.  
**• La soldadora se ha sobrecalentado.** • Limpiar cualquier acumulación de óxido y apriete las conexiones.

**• La fuente de energía se corta.** • La soldadora se ha sobrecalentado.  
**• No hay falla.** • No hay falla. Es normal que el suministro de energía se nuevo.

**• La soldadora es normal de trabajar.** • Al rango adecuado de trabajo para poder encenderla de normal de trabajo. Espece a que la temperatura regresa a corte cuando se sobrepasa su temperatura.

**• Si los problemas persisten a pesar de realizar las acciones recomendadas, contacte a un Centro de Servicio Autorizado **TRUPER®**.**

~	Símbolo de corriente alterna	
IP	Grado de protección (objetos sólidos e ingresos al agua)	
I <sub>max...A</sub>	Corriente nominal máxima de alimentación	
U <sub>nom...V</sub>	Tensión nominal del circuito abierto	
U <sub>0...V</sub>	Símbolo de la tensión de carga conencional	
I <sub>z</sub>	Símbolo de la corriente de la soldadura nominal	
X	Símbolo del ciclo de trabajo (factor de servicio)	
Cl	Círculo de entrada, símbolo para corriente alterna monofásica y frecuencia nominal	
S	Soldadura de metal interno y gas activo incluyendo el uso de nubeo fundente	
—	Corriente directa	
—	Soldadura manual por arco eléctrico con electrodos revestidos	
—	Soldadura manual por arco eléctrico con protección gaseosa	
TIG	Sistema de soldadura al arco con protección gaseosa	
MIG	Soldadura por gas interior de metal	
Almacenamiento	Soldadura con gas interior de tungsteno	

## Simbología


- En caso que la soldadura varía a estar almacendada por un período largo de tiempo, se debe mantener en un sitio seco y bien ventilado para evitar que le entre humedad, se genere óxido o bases tóxicos. La temperatura ambiente varía entre -25 °C a 55 °C. Y la humedad relativa no debe ser superior a 90%.

- El técnico de servicio debe limpiar el polvo de la soldadura con aire comprimido. En caso haber mucho polvo, se debe limpiar de inmediato. Solo condiciones normales se requiere limpiar una vez al año, en caso de que la soldadura este expuesta a mucho polvo, la limpieza debe realizar cada tres meses.
- Juntar con la limpieza es debe realizar una revisión para asegurar que no haya partes o componentes sueltos en la soldadura.
- Mantenga la clavija del cable de la soldadura en buen estado.
- La clavija debe revisarse antes de cada uso.

- A ATENCIÓN. Solo personal calificado debe hacer las reparaciones. Se recomienda visitar un Centro de Servicio autorizado C TRUPER® para preparar la soldadura, adquirir suministros o accesorios.
- El uso correcto y una limpia regular de la vida útil de la soldadura.

## Mantenimiento

## TRUPER®

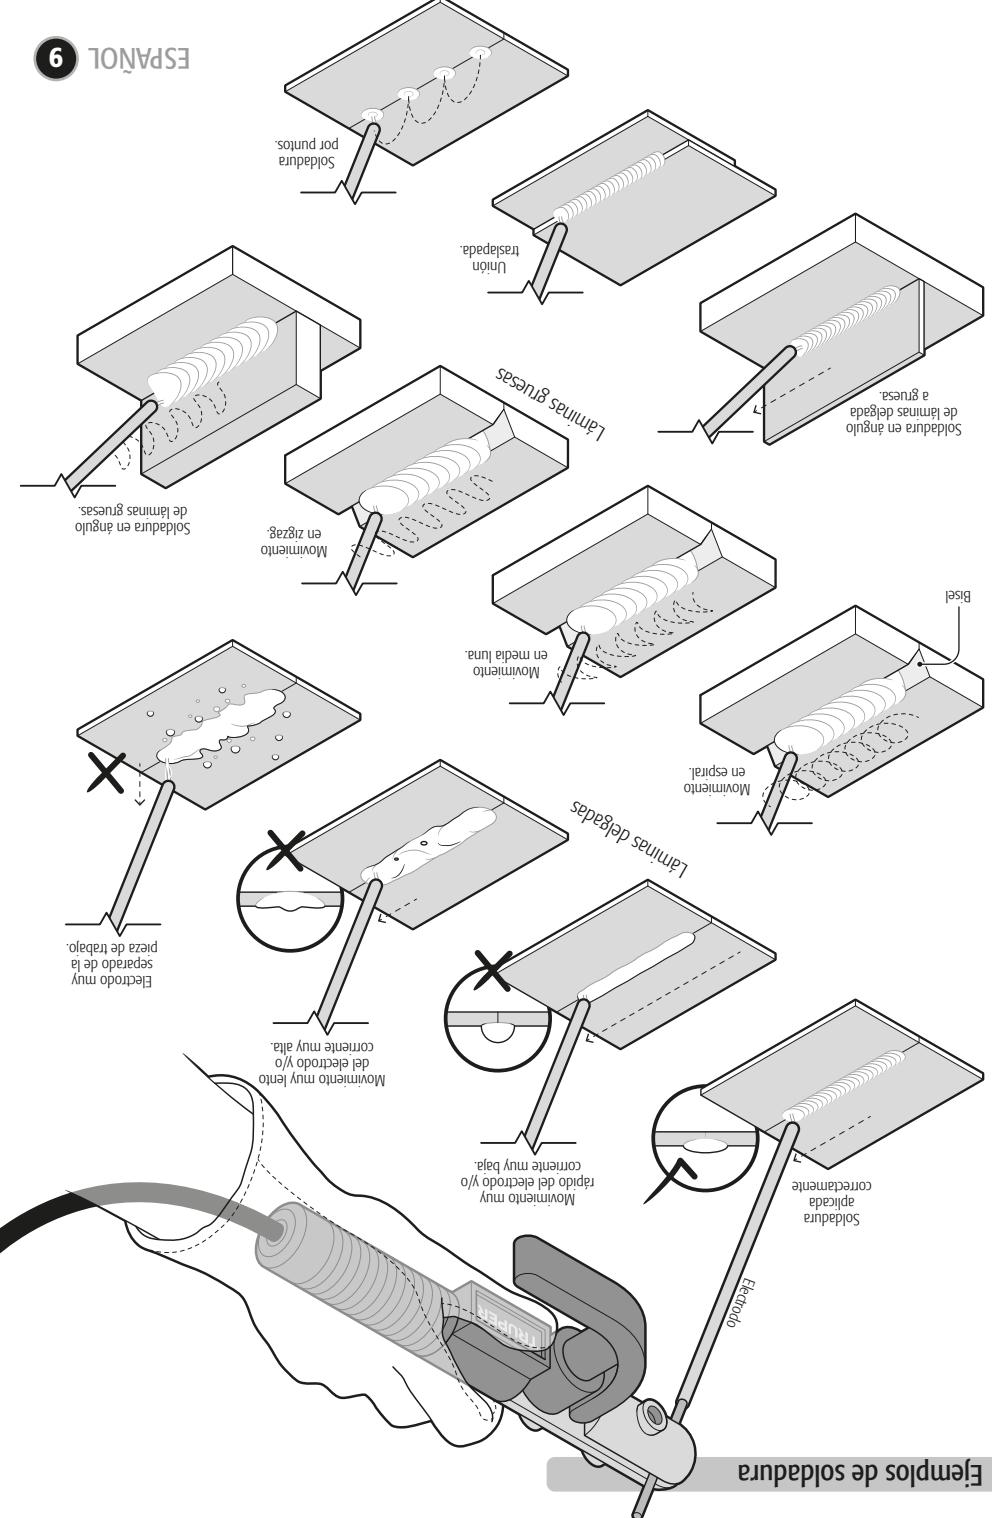

Ejemplos de soldadura

sostenga el electrodo por la parte recubierta. No elecrodo nuevo por el extremo sin recubrimiento.

**A ATENCIÓN** • El electrodo se quemaría si se toca la mano. Ponga los restos en un contenedor de metal tempradura. No intente manipular los restos del electrodo con la mano.

Cuando el electrodo se ha consumido de 1 cm a 2 cm para portar seguridad, es necesario cambiarlo por uno nuevo del portátil.

• Cuando el electrodo se ha consumido de 1 cm a 2 cm para portar seguridad, es necesario cambiarlo por uno nuevo del portátil.



## Reemplazo de electrodo

Diametro: 2.5 mm (3/32")  
Tipos: 7018

Diametro: 2.5 mm (3/32"), 3 mm (1/8")  
Tipos: 6013

Para procesos de electrodo revestido (SMAW)

## Consumible

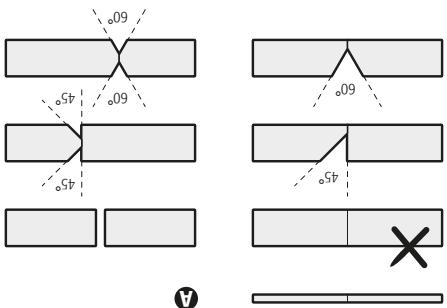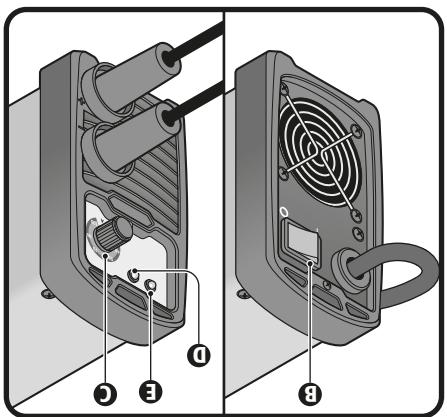

## Puesta en marcha

• Protección solar para los ojos y manos de las personas que usan gafas de soldadura. Utilice protección solar para la escoria para reutilizarla.

• Al golpear o cepillar la escoria para poder reutilizarla, evitado y evitando daños a la escoria se haya quedado de soldado.

• Al terminar el trabajo de soldado, utilice el cepillo de alambre inclinado para retirar la escoria de la superficie del cordón de soldado.

## Retiro de escoria

• Indicadora se apaga para volverla a utilizar. Encienda, no apague la soldadura y espere a que la función de soldadura de protección térmica (D) se active en la pieza de trabajo. Si realiza la soldadura con el electrodo manteniendo siempre la punta del electrodo 2 mm de lejos de la pieza de trabajo.

• Una vez que el electrodo se ha calido, soldadura cerca de la pieza de trabajo para adherir y la soldadura de la pieza de trabajo.

• Difíl la punta del electrodo hacia la unión a trabajar para generar el arco eléctrico y comience a soldar.

• Si la pieza de trabajo debén ser continuas y uniformes, la soldadura de trabajo, movimiento constante con respecto a soldado, el trabajo, movimiento constante con respecto a soldado.

• Sostenga el porta electrodo de la manera más cómoda y segura de trabajar para el proceso.

• Sostenga el porta electrodo para el trabajo.

• Gire el control de ajuste de corriente (C) hasta alcanzar la luz indicadora de energía (E) se encenderá.

• Coloque el interruptor (B) en posición de encendido (I);

## Soldadura

sea adecuada (A).

• Las uniones entre láminas con talibres mayores de 1/8" (3 mm) deben de ser biseladas para que la soldadura sea efectiva.

• La soldadura entre de soldadura donde se aplica la soldadura de la pieza de trabajo donde se aplica la soldadura de la pieza de trabajo.

• El área de las piezas de trabajo donde se aplica la soldadura debe de ser limpia, libre de aceite y pintura.

• El material de sellado una soldadura estable en que antes de realizar una soldadura estable.





• Y recomienda el electrodo y además el calibre, material tabajo, ángulo del electrodo, posición de la pieza de soldado, grosor y tipo del material, posición de la pieza de soldado, grosor y tipo del material, distancia entre el electrodo y la pieza de trabajo, velocidad y dirección de la soldadura.

• Los factores que intervienen en el proceso de soldadura garantizan un buen trabajo de soldadura.

• Solo con experiencia, práctica y cuidado se puede garantizar una buena ejecución.

## Preparativos

• TURPE®

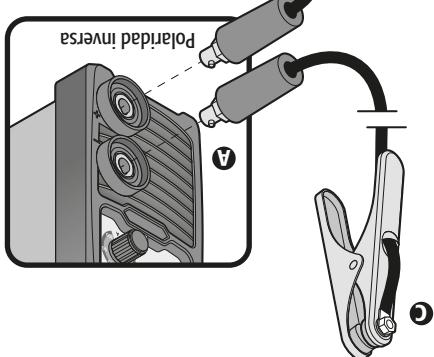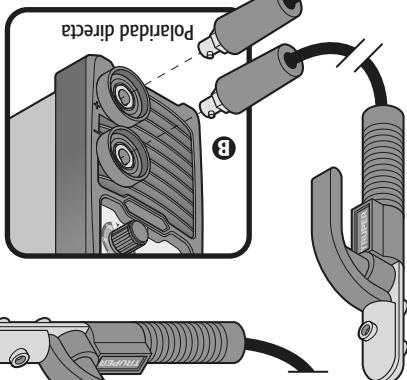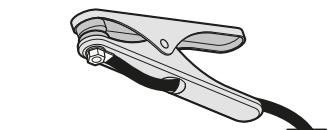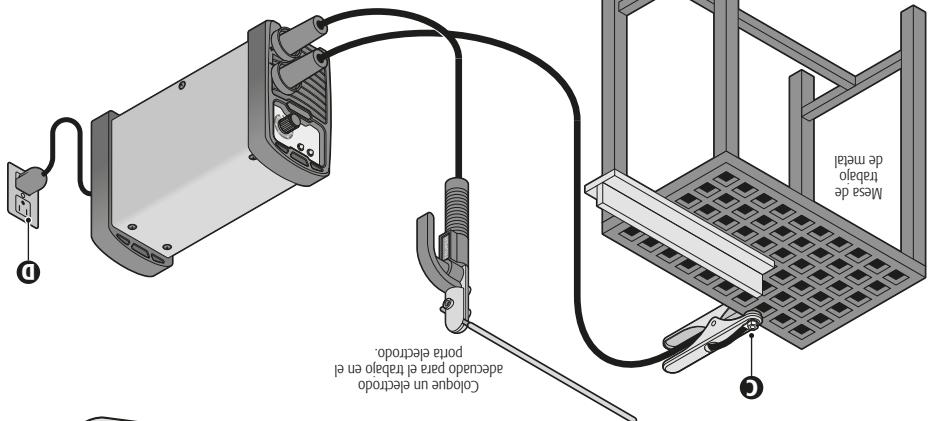

**ADVERTENCIA** Antes de usar la soldadora debe ester correctamente puesta a tierra. No debe desinstalar el cable de tierra ya que hace trágicas lesiones corporales de gravedad.

- Conecte el cable de alimentación (D) a la red, de alimetración a voltaje correspondiente.

este echo, que la hacheta ideal para soldar piezas degradadas. Esta configuración genera más calor en la pieza de trabajo, lo que produce menor deformación de la pieza (-).

- Conecte el cable del porta electodo (C) a la pieza de trabajo.
- Conecte la pinza para aterrizador (G) a la pieza a sellar (+).
- Conecte el cable de la pinza para aterrizador a la sella (+).

#### Polaridad directa (B)

hacer ideal para soldar piezas gruesas. Esta configuración genera más calor en el electrodos, que la produce mayor penetración con electrodos básicos, lo que es ideal para soldar piezas gruesas.

- Sostenga (+) de la soldadora.
- Conecte la pinza para aterrizador (G) a la pieza de trabajo.
- Conecte el cable del porta electodo al borne de sella (-) de la soldadora.


#### Polaridad inversa (A)

bien aseguradas. Señalos horarios en las salidas del panel frontal para quitar el panel para aterrizar se insertan y giran un cuarto de vuelta en sentido contrario repitas del porta electodo y la pinza.

- Las conexiones repitas del porta electodo y la pinza "Reduzcan los riesgos de las paginas 3 y 5".

Para evitar descargas eléctricas es necesario consultar la información de la sección necesaria de las páginas 3 y 5.

#### Conexiones

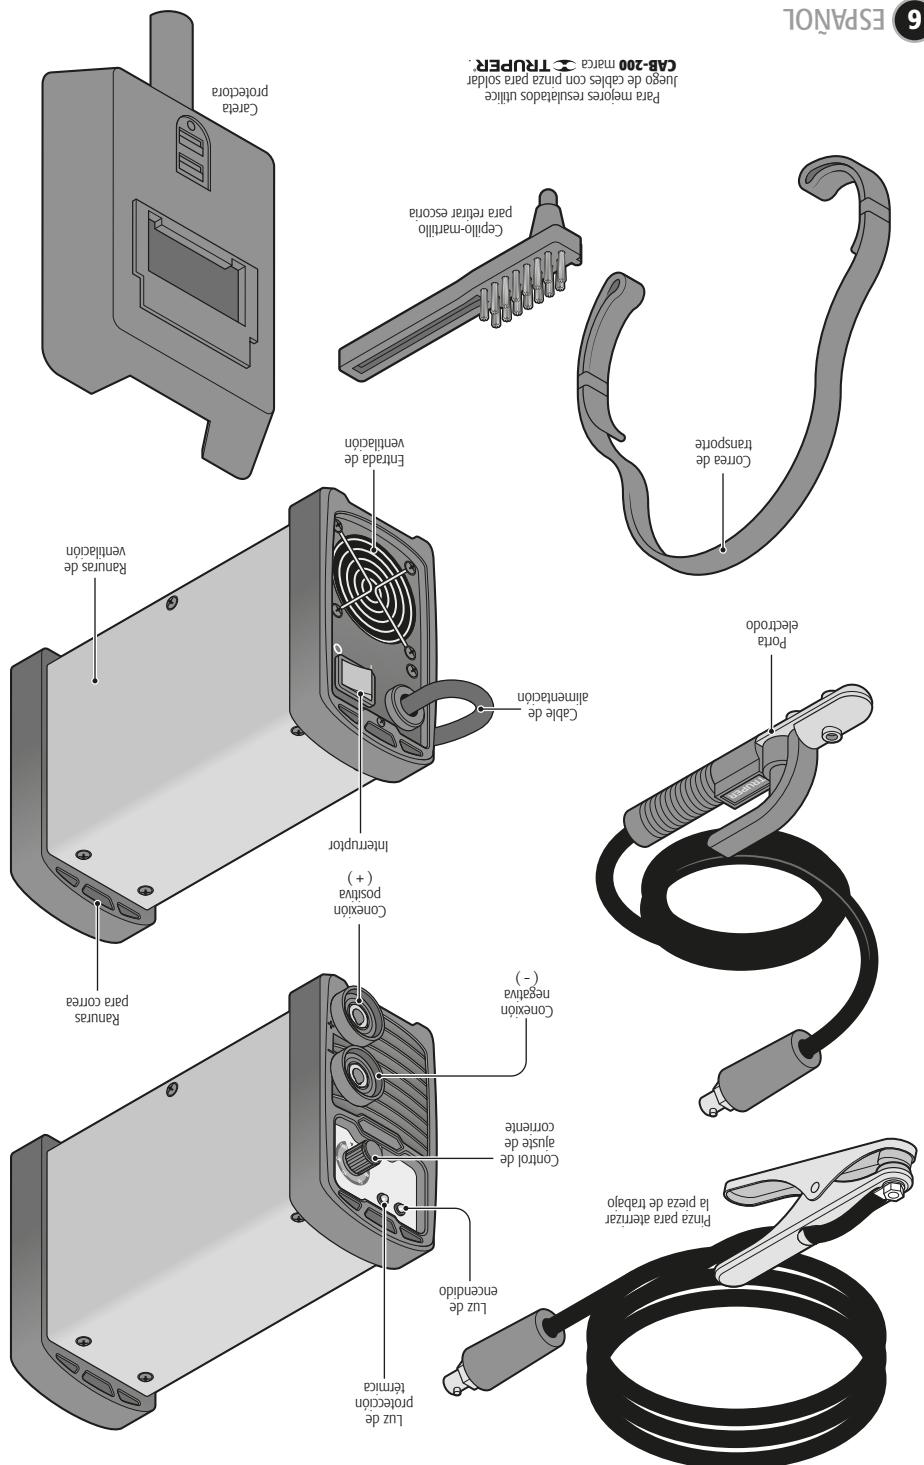

realizar cualquier tipo de mantenimiento.

Por ninguna motivo intentar la cubierta de la soldadura para solucionarlos en un centro de Servicio Autorizado **TRUPER®**.

alistas para un buen proceso de soldadura deban de ser que no quede es restos por el operador haganlo los debidos que se detra de la soldadura con la soldadura para la salud.

**A DVERTENCIA** • Cuantquier problema de nungun objeto extraido para que tengas buena memoria.

**A ATENCIÓN** • Asegurate que nungun objeto extraido de un rango de temperatura de -25 °C a 55 °C

• La soldadura es deba almacener en un sitio sin humedad con un rango de temperatura de -25 °C a 55 °C

• La soldadura es deba almacenar en un sitio sin humedad con lluvia, alejada de sitios donde haya vibraciones violentas.

• La soldadura es deba operar en un sitio protegido del sol ya y residuos orgánicos como:

**A DVERTENCIA** • Asegurate que tanto de la etapa de los chispas la soldadura estén fuera de la temperatura de operación como experiencia desmonen un regulador de apertura de soldadura.

**A ATENCIÓN** • Una persona que trabaja de soldadura sin soldadura para descargas eléctrica.

**A DVERTENCIA** • No utiliza la fuerza de poder de la electricidad para los empastes de cada uno de contarrasten.

curpos. Colocar junts y paralelos los dos cables de soldadura del medicos. Nunca entorlar los cables de la soldadura alrededor del campo electromagnético. No utilizar el equipo si tiene implantes corporales. Colocar junts y paralelos los cables de la soldadura del medico.

**A DVERTENCIA** • Resguardo individual por campos electromagnéticos: La corriente de soldadura produce alta tensión dentro del cable. Utilice protección para el cable.

Utilizar cables de protección. Utilizar protección para los cables de radiofrecuencia de acuerdo con lo establecido en la legislación.

**A DVERTENCIA** • Resguardo individual por la radiofrecuencia. Utilizar protección para los cables de radiofrecuencia de acuerdo con lo establecido en la legislación.

Las radiaciones de radiofrecuencia de acuerdo con lo establecido en la legislación.

**A DVERTENCIA** • Resguardo individual por el arco: Utilizar protección para las personas que trabajan en la radiofrecuencia.

No utilizar soldadura de radiofrecuencia para las personas que trabajan en la radiofrecuencia.

**A DVERTENCIA** • Resguardo individual por el arco: Utilizar protección para las personas que trabajan en la radiofrecuencia.

Las radiaciones de radiofrecuencia de acuerdo con lo establecido en la legislación.

**A DVERTENCIA** • Resguardo individual por el arco: Utilizar protección para las personas que trabajan en la radiofrecuencia.

Las radiaciones de radiofrecuencia de acuerdo con lo establecido en la legislación.

**A DVERTENCIA** • Resguardo individual por el arco: Utilizar protección para las personas que trabajan en la radiofrecuencia.

Las radiaciones de radiofrecuencia de acuerdo con lo establecido en la legislación.

**A DVERTENCIA** • Resguardo individual por el arco: Utilizar protección para las personas que trabajan en la radiofrecuencia.

Las radiaciones de radiofrecuencia de acuerdo con lo establecido en la legislación.

**A DVERTENCIA** • Resguardo individual por el arco: Utilizar protección para las personas que trabajan en la radiofrecuencia.

Las radiaciones de radiofrecuencia de acuerdo con lo establecido en la legislación.

**A DVERTENCIA** • Resguardo individual por el arco: Utilizar protección para las personas que trabajan en la radiofrecuencia.

Las radiaciones de radiofrecuencia de acuerdo con lo establecido en la legislación.

**A DVERTENCIA** • Resguardo individual por el arco: Utilizar protección para las personas que trabajan en la radiofrecuencia.

Las radiaciones de radiofrecuencia de acuerdo con lo establecido en la legislación.

Algunas de las diferencias más notables entre el trapeador eléctrico y las instancias para limpiar suelos incluyen la eficiencia energética y la durabilidad. Los trapeadores eléctricos suelen ser más eficientes que las instancias para limpiar suelos, lo que los hace más económicos a largo plazo. La durabilidad es otra característica importante, ya que los trapeadores eléctricos suelen durar más que las instancias para limpiar suelos.

**TRUPER** usando solo piezas de repuesto identificadas. Prepare la herramienta en un centro de servicio autorizado para mantenerla en óptimo estado de funcionamiento.

Use la herramienta, sus componentes y accesorios de acuerdo con las instrucciones y de la manera prevista para el tipo de herramienta, en condiciones de trabajo adecuadas.

Los accesorios de corte en bolas condicionan los motores probables de base y más fáciles de controlar.

Mantenga los accesorios de corte afilados y limpios.

Servicio

Use la herramienta en un centro de servicio autorizado para mantenerla en óptimo estado de funcionamiento.

Los accesorios de corte en bolas condicionan los motores probables de base y más fáciles de controlar.

Mantenga los accesorios de corte afilados y limpios.

Use la herramienta en un centro de servicio autorizado para mantenerla en óptimo estado de funcionamiento.

Los accesorios de corte en bolas condicionan los motores probables de base y más fáciles de controlar.

Mantenga los accesorios de corte afilados y limpios.

Use la herramienta en un centro de servicio autorizado para mantenerla en óptimo estado de funcionamiento.

Los accesorios de corte en bolas condicionan los motores probables de base y más fáciles de controlar.

Mantenga los accesorios de corte afilados y limpios.

Use la herramienta en un centro de servicio autorizado para mantenerla en óptimo estado de funcionamiento.

Los accesorios de corte en bolas condicionan los motores probables de base y más fáciles de controlar.

Mantenga los accesorios de corte afilados y limpios.

Use la herramienta en un centro de servicio autorizado para mantenerla en óptimo estado de funcionamiento.

Los accesorios de corte en bolas condicionan los motores probables de base y más fáciles de controlar.

Mantenga los accesorios de corte afilados y limpios.

Use la herramienta en un centro de servicio autorizado para mantenerla en óptimo estado de funcionamiento.

Los accesorios de corte en bolas condicionan los motores probables de base y más fáciles de controlar.

Mantenga los accesorios de corte afilados y limpios.

Use la herramienta en un centro de servicio autorizado para mantenerla en óptimo estado de funcionamiento.

Los accesorios de corte en bolas condicionan los motores probables de base y más fáciles de controlar.

Mantenga los accesorios de corte afilados y limpios.

**Advirtiendo** La herramienta eléctrica tiene diferencias de seguridad y todas las instancias para limpiar suelos tienen diferencias.

Las personas descalzas o sin zapatos no deben usar la herramienta eléctrica. Los zapatos descalzos o sin zapatos no deben usar la herramienta eléctrica.

El uso de zapatos descalzos o sin zapatos no deben usar la herramienta eléctrica. El uso de zapatos descalzos o sin zapatos no deben usar la herramienta eléctrica.

Use equipo de seguridad. Use siempre protección para los ojos. Use equipo de seguridad. Use siempre protección para los ojos.

Use equipo de seguridad. Use siempre protección para los ojos. Use equipo de seguridad. Use siempre protección para los ojos.

Este aliento, vigile lo que hace cuando use el sentido común. Use la mano para protegerse de drogas, alcohol o medicamentos.

Si el uso de la herramienta en un lugar húmedo es inevitable, use una almohadilla de goma para el tacto.

El uso de una almohadilla de goma para el tacto.

No tirece el cable. Nunca use el cable para transportar. Cuando maneje una herramienta en exteriores, use una extensión especial para uso en exteriores.

Los cables dañados o rotos aumentan el riesgo de choque eléctrico. Los cables del cable, cerámica, artículos, artículos o piezas de molienda.

Evite que el cable se rompa o se dañe. Nunca use la herramienta a la lluvia o condiciones de humedad.

Hay un mayor riesgo de choque eléctrico si el cable para transportar como tuberías, radiadores, conductos eléctricos y refrigeradores.

El uso de controles del cuerpo con superficies gruesas a tierra ayuda a la herramienta a la lluvia o condiciones de humedad.

Las distancias pedales que pierda el control de la herramienta.

Las personas descalzas o sin zapatos no deben usar la herramienta eléctrica.

Las personas descalzas o sin zapatos no deben usar la herramienta eléctrica.

La herramienta eléctrica tiene diferencias de seguridad y todas las instancias para limpiar suelos tienen diferencias.



Use equipo de seguridad. Use siempre protección para los ojos.

Use equipo de seguridad. Use siempre protección para los ojos.

Use equipo de seguridad. Use siempre protección para los ojos.

Use equipo de seguridad. Use siempre protección para los ojos.

Use equipo de seguridad. Use siempre protección para los ojos.

Use equipo de seguridad. Use siempre protección para los ojos.

Use equipo de seguridad. Use siempre protección para los ojos.

Use equipo de seguridad. Use siempre protección para los ojos.

Use equipo de seguridad. Use siempre protección para los ojos.

Use equipo de seguridad. Use siempre protección para los ojos.

Use equipo de seguridad. Use siempre protección para los ojos.

Use equipo de seguridad. Use siempre protección para los ojos.

Use equipo de seguridad. Use siempre protección para los ojos.

Use equipo de seguridad. Use siempre protección para los ojos.

Use equipo de seguridad. Use siempre protección para los ojos.

Use equipo de seguridad. Use siempre protección para los ojos.

con una calda potencia no mayor a 4 W

soldar para mantener la soldadura de enagua de la soldadura

plaza de tabla se debe aumentar el calibre del cable de

• En caso de requerir extensiones entre la soldadora y la

\* La corriente de fusión del fusible es el doble de su corriente nominal.

**Fusible (Corriente nominal de trabajo)**

**= 2.5 mm<sup>2</sup>**

**Alambre eléctrico**

**= 30 A (\*)**

interruptor




**A TENCION** • El calibre del cable del suministro eléctrico debe cumplir con los siguientes requisitos:

la soldadora, confirmar con el voltaje del suministro eléctrico.

• La conexión a la red debe realizar por un profesional en electricidad.

• La conexión a la red debe ser menor que el cable de suministro eléctrico.

• Si utiliza la soldadora junto a más herramientas con la misma terra conectadas en paralelo, nunca en serie.

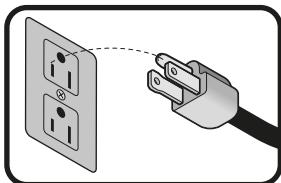

**A ADVERTENCIA** No modifique la clavija provista. Si la clavija no ajusta a la

salida, adquiera la salida apropiada instalada por un electricista calificado.

**A ADVERTENCIA** La conexión a la red debe realizar por un profesional en electricidad.

• La conexión a la red debe ser menor que el cable de suministro eléctrico.

• Si la conexión a la red tiene más de tres cables, la clavija debe estar conectada a una entrada que se encuentre instalada a tierra. La clavija debe estar

firmemente un conducto a tierra y una clavija con conexión a tierra. La clavija debe estar

sujeta una resistencia mínima para la corriente eléctrica, lo que reduce el riesgo de avería o accidente considerable.

• Si el caso de fallas o averías, la conexión a tierra provee una

## Reglamentos eléctricos

**A ADVERTENCIA** Antes de obtener acceso a las terminales, todos los circuitos de alimentación deben ser desenchufados.



• La conexión del sistema eléctrico de escape de agua a la lluvia, líquidos y/o humedad.

• La conexión del sistema eléctrico de escape de agua a la lluvia, líquidos y/o humedad.

• Autorizado **C TRUPER**, con el fin de evitar algún riesgo de descarga a tierra provocado por el fabricante o Centro de Servicio

• La clase de construcción tiene características básicas.

• El cable de alimentación tiene sujetacables tipo Y.

• La clase de construcción tiene características básicas.

• Los valores de salida especificada están dados a una temperatura de 20 °C. A temperaturas mayores el cable de trabajo puede reducirse.

• Los valores de salida especificada están dados a una temperatura de 20 °C. A temperaturas mayores el cable de trabajo puede reducirse.

• Los valores de salida especificada están dados a una temperatura de 20 °C. A temperaturas mayores el cable de trabajo puede reducirse.

• Los valores de salida especificada están dados a una temperatura de 20 °C. A temperaturas mayores el cable de trabajo puede reducirse.

• Los valores de salida especificada están dados a una temperatura de 20 °C. A temperaturas mayores el cable de trabajo puede reducirse.

• Los valores de salida especificada están dados a una temperatura de 20 °C. A temperaturas mayores el cable de trabajo puede reducirse.

• Los valores de salida especificada están dados a una temperatura de 20 °C. A temperaturas mayores el cable de trabajo puede reducirse.

• Los valores de salida especificada están dados a una temperatura de 20 °C. A temperaturas mayores el cable de trabajo puede reducirse.

• Los valores de salida especificada están dados a una temperatura de 20 °C. A temperaturas mayores el cable de trabajo puede reducirse.

• Los valores de salida especificada están dados a una temperatura de 20 °C. A temperaturas mayores el cable de trabajo puede reducirse.

• Los valores de salida especificada están dados a una temperatura de 20 °C. A temperaturas mayores el cable de trabajo puede reducirse.

• Los valores de salida especificada están dados a una temperatura de 20 °C. A temperaturas mayores el cable de trabajo puede reducirse.

• Los valores de salida especificada están dados a una temperatura de 20 °C. A temperaturas mayores el cable de trabajo puede reducirse.

• Los valores de salida especificada están dados a una temperatura de 20 °C. A temperaturas mayores el cable de trabajo puede reducirse.

• Los valores de salida especificada están dados a una temperatura de 20 °C. A temperaturas mayores el cable de trabajo puede reducirse.

• Los valores de salida especificada están dados a una temperatura de 20 °C. A temperaturas mayores el cable de trabajo puede reducirse.

• Los valores de salida especificada están dados a una temperatura de 20 °C. A temperaturas mayores el cable de trabajo puede reducirse.

• Los valores de salida especificada están dados a una temperatura de 20 °C. A temperaturas mayores el cable de trabajo puede reducirse.

• Los valores de salida especificada están dados a una temperatura de 20 °C. A temperaturas mayores el cable de trabajo puede reducirse.

• Los valores de salida especificada están dados a una temperatura de 20 °C. A temperaturas mayores el cable de trabajo puede reducirse.

• Los valores de salida especificada están dados a una temperatura de 20 °C. A temperaturas mayores el cable de trabajo puede reducirse.

• Los valores de salida especificada están dados a una temperatura de 20 °C. A temperaturas mayores el cable de trabajo puede reducirse.

• Los valores de salida especificada están dados a una temperatura de 20 °C. A temperaturas mayores el cable de trabajo puede reducirse.

• Los valores de salida especificada están dados a una temperatura de 20 °C. A temperaturas mayores el cable de trabajo puede reducirse.

• Los valores de salida especificada están dados a una temperatura de 20 °C. A temperaturas mayores el cable de trabajo puede reducirse.

• Los valores de salida especificada están dados a una temperatura de 20 °C. A temperaturas mayores el cable de trabajo puede reducirse.

• Los valores de salida especificada están dados a una temperatura de 20 °C. A temperaturas mayores el cable de trabajo puede reducirse.

• Los valores de salida especificada están dados a una temperatura de 20 °C. A temperaturas mayores el cable de trabajo puede reducirse.

• Los valores de salida especificada están dados a una temperatura de 20 °C. A temperaturas mayores el cable de trabajo puede reducirse.

• Los valores de salida especificada están dados a una temperatura de 20 °C. A temperaturas mayores el cable de trabajo puede reducirse.

• Los valores de salida especificada están dados a una temperatura de 20 °C. A temperaturas mayores el cable de trabajo puede reducirse.

• Los valores de salida especificada están dados a una temperatura de 20 °C. A temperaturas mayores el cable de trabajo puede reducirse.


• Los valores de salida especificada están dados a una temperatura de 20 °C. A temperaturas mayores el cable de trabajo puede reducirse.

• Los valores de salida especificada están dados a una temperatura de 20 °C. A temperaturas mayores el cable de trabajo puede reducirse.

SIN-101M

**C TRUPER®**

Especificaciones técnicas

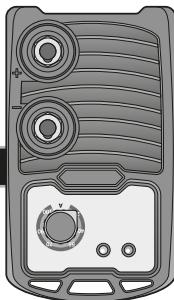

SGIN-101M

Para poder sacar el máximo provecho de la herramienta, alargar su vida útil, hacer válida la garantía en caso de ser necesario y evitar riesgos o lesiones graves, es fundamental leer este instructivo por completo antes de usar la herramienta.

- |    |  |
|----|--|
| 14 | Poliza de Garantía   |
| 15 | Centros de Servicio Autorizados                                  |
| 12 | Notas  |
| 11 | Solución de problemas  |
| 10 | Simbología   |
| 9  | Mantenimiento  |
| 8  | Puesta en marcha   |
| 7  | Instalación  |
| 6  | Partes   |
| 5  | Soldadores inversores  |
| 4  | Advertencias de Seguridad para uso de soldaduras inversoras      |
| 3  | Advertencias generales de Seguridad para herramientas eléctricas |
| 3  | Requerimientos eléctricos  |
| 3  | Especificaciones térmicas  |

**ATTENGIÓN**
**Índice**
**TRUPER®**




Lea este instructivo por completo  
antes de usar la herramienta.



**ATENCION**

## SOPA-101M

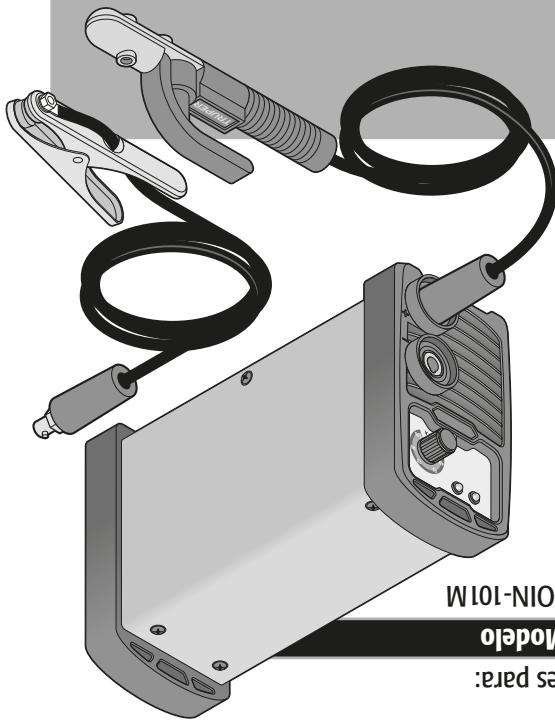

100900 SODA-101M

Código Modelo

Este instructivo es para:

60%  
Ciclo de trabajo

**Soldadora mini**  
**Inversora**

Instructivo de

**TRUPER®**

ESPAÑOL  
ENGLISH